

## Дисплей GreenStar™ 3 2630

### Устраненные проблемы:

#### **Ширина дополнительного оборудования:**

- Дисплей не создает карту покрытия при работе с дополнительным оборудованием, сконфигурированным с одной секцией нулевой ширины.
- Исчезновение серой полосы индикации ширины дополнительного оборудования после установки обновления 17-1.

**Расширенные настройки AutoTrac™** — при использовании расширенных настроек AutoTrac™ с контроллером Reichardt® в случае многократного нажатия кнопок увеличения и уменьшения значений устанавливается максимальное значение 255 вместо 200.

**Универсальный раздел отображения рабочих характеристик (UPM)** — универсальный раздел отображения рабочих характеристик отсутствует в конфигурации с двумя дисплеями, одним из которых является CommandCenter™ поколения 4.

**Документирование** — после выключения дисплея не сохраняются карты урожайности и покрытия.

**Картирование** — пропуски на картах покрытия при уборке урожая на комбайнах с системой Active Yield.

#### **Управление секциями:**

- При использовании системы управления секциями вместе с комбинацией системы внесения жидких удобрений и системы сбора (MCS) карта покрытия системы сбора (MCS) не совпадает с картой покрытия системы внесения жидких удобрений.
- Система управления секциями не работает с подсоединенной системой внесения удобрений Amazone.
- При использовании системы управления секциями покрытие на части карты отображается ошибочно (например, наблюдается переворачивание карты), что приводит к образованию пропусков.

**Автоматизация пресс-подборщика** — при использовании программного обеспечения дисплея 2630 версии 3.19.1117 или более поздней не включается функция автоматизации пресс-подборщика.

**AutoTrac™ RowSense™** — во время работы с включенной системой RowSense™ в режиме только по GPS при нажатии кнопок смещения линии АБ фактическое смещение линии АБ не производится, вследствие чего машина наезжает на культуру.

**Смещения приемника относительно кабины** — на комбайнах с 6 соломотрясами отображается смещение приемника StarFire™ в неверную сторону от кабины.

#### **Ошибки состояния:**

- Появление сообщения об ошибке состояния 0.1CE8.00001 при подключении дисплея к MTG 4G LTE.

- Ошибка состояния, связанная со сбоем утверждения, 1.0640.00246.

**Автоматизация уборки урожая при использовании синхронизации машины** — ошибка беспроводного подключения\*


## Приемник StarFire™ 6000

### Устраненные проблемы:

**Программное обеспечение 17-1 для дисплеев поколения 4** — при использовании программного обеспечения 17-1 на дисплее поколения 4 наблюдается переворачивание карты покрытия. Эта проблема была устранена с выпуском программного обеспечения SF6000 версии 3.80G.

**Дефект диспетчера файлов** — была внедрена новая пиктограмма для обнаружения внутренних неисправностей аппаратного обеспечения. После установки программного обеспечения версии 18-1 в случае обнаружения какой-либо внутренней неисправности аппаратного обеспечения может появляться красная пиктограмма с числом 41. Приемник будет работать, как обычно, но в случае нажатия кнопки "Сбор данных" пользователь будет получать сообщение об ошибке "Недостаточно места для хранения данных", и сбор данных будет невозможен. Для восстановления возможности использования кнопки "Сбор данных" без получения сообщения об ошибке "Недостаточно места для хранения данных" потребуется замена приемника.

*StarFire 6000 - File Manager*

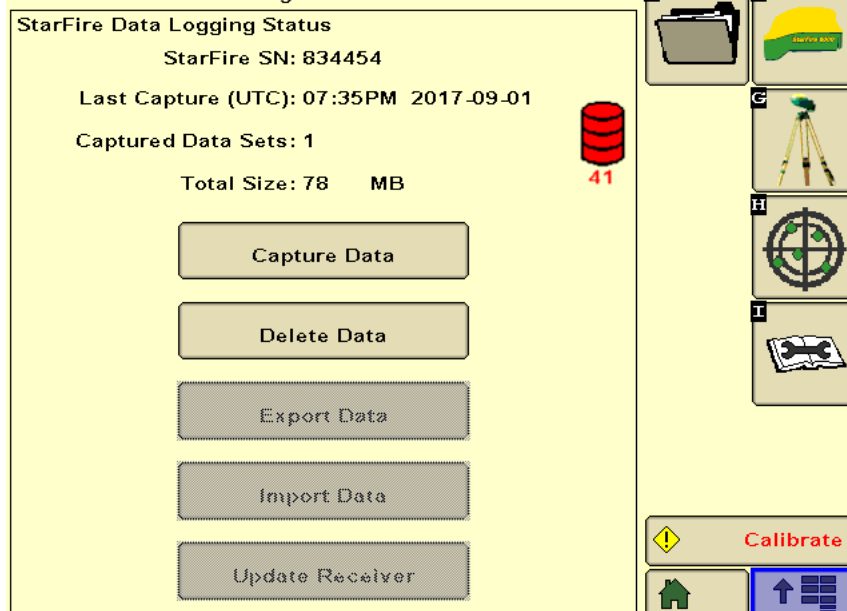

**Синхронизация машины** — при использовании программного обеспечения версии 3.70M могут наблюдаться колебания скорости ведомой машины с приемником SF6000, если она подключена к ведущей машине с приемником SF6000, где также используется программное обеспечение версии

3.70M. Эта проблема была устранена с выпуском программного обеспечения версии 3.80G. Обновление программного обеспечения потребуется как на ведущей машине, так и на ведомой

---

### Контроллер приложений 1120

#### Устраненные проблемы:

**Мобильное приложение для проверки погодных условий** — на дисплее не отображаются данные. Для всех параметров, включая температуру, изменение температуры, влажность и скорость ветра, отображаются значения 0,0, или присутствует сообщение "Контроллер недоступен". Эта проблема была устранена с выпуском программного обеспечения контроллера приложений 1120 версии 1.51V в составе пакета 18-1.

---

#### **Уведомление о выпуске**

Это примечания к выпуску программного обеспечения для дисплеев GreenStar™ 3 2630 и связанных с ними изделий. Примечания к выпуску можно найти на сайте [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Примечание. Использование программного обеспечения регламентируется условиями лицензионного соглашения с конечным пользователем, включенного в пакет программного обеспечения.

© Deere & Company, 1996–2018 г.